

## MONTERINGS VEILEDNING FOR METALL-FOT I HELLING/SKRÅ MURKANT

1. Legg ut metall-føttene på riktig avstand på murkanten (i.h.t. gjerde-typer/lengde). NB! Avhengig av vinkelen skal nok fot/stolpeavstand kortes inn litt. Bruk gjerne en tverrligger for å se/bekreftre lengden.
2. Bor og fest foten på plass med ekspansjonsbolter i h.t. hullene (6 mm) i hjørnene.  
NB! Fyll gjerne noe silikon e.l. i hullet for å gjøre hullet «tett» - for å eliminere/reducere muligheten for evt. vann-inntrengning og frost sprengning!
3. Hold merket skrå stolpe loddrett - utenfor – på siden av muren – med siden med de laveste hullene nedover (se tegn. –hull B nedover!).
4. Mer og kapp stolpen i h.t. skråen for å få riktig vinkel. Se tegn. hvor det skraverte feltet indikerer hva som skal kappes bort av stolpen.  
**NB! Her skal en påse at bunnen av hullet «B» er ca 50 mm over toppen av muren!**
5. Plaser stolpen over foten og hold stolpen i lodd/vater og for-bor en 2-3 mm hull gjennom stolpen og igjennom metall «tappene» (4. stk. – 2 på hver side). Fest stolpen til foten i de for-bote hullene med boreskruer. Nå er stolpen låst i lodd samt forankret i metall-foten!
6. Før du går videre må bunnkransen skjæres/tilpasses slik at den kan treès nedover foten og skjule flensen på foten samt skjule de 4 boreskruene. Dette gjøres kanskje best/enklest med en liten vinkelsliper. Om ikke denne slutter helt tett rundt stolpen – er det ingen fare – da evt. vann som kan renne ned - vil slippe ut likevel.
7. De utfreste hullene i stolpene er frest ut i lodd, Her må det nok files litt i øvre og nederste del av hullene for å oppnå riktig vinkel. Dette må kanskje gjøres i flere omganger, slik at ikke hullet blir feil/for stort.
8. Bunn-tverrliggeren monteres/festes i stolpen. Fest gjerne alu-profilen med en skrue i den midterste /deleveggen slik at ikke denne sklir «ned/ut» fra bunn-kammeret!  
NB! Se etter merking som skal peke oppover i skråen.
9. Topp-tverrliggeren monteres/festes. Se etter at de «største/lengste» hullene vender ned – og se etter merking som skal peke oppover i skråen
10. Tre ned i stakitt-pinnene. Dersom nødvendig – files hullene for vinkel-tilpasningen – da hullene her også er frest ut i lodd

